



Security Tech Germany

NEXELLO SICHERHEITSSYSTEM

RELEASE NOTES

Updateübersicht

14.09.2021	Systemupdate 1.3
01.06.2021	Systemupdate 1.2
04.05.2021	Systemupdate 1.1
06.04.2021	Release 1.0



Security Tech Germany

NEXELLO SICHERHEITSSYSTEM

RELEASE NOTES

14. Sep 2021 | Systemupdate 1.3

Server Version 4.2.1 | App Client Version 3.2.0 | Browser Client Version 3.2.0 | Updatemanager: 1.11.3 | Z/IP Gateway: 7.14.06

Version Log

Server Version	4.0.4	>	4.2.1
App Client Version	3.0.11	>	3.2.0
Browser Client Version	3.0.11	>	3.2.0
Updatemanager	1.9	>	1.11.3
Z/IP Gateway	7.14.04	>	7.14.06

Changes & Features

Speichern der Mitarbeiterkarte im Client

Für den Installateur ist es nun möglich die Mitarbeiterkarte im Client zu speichern. Die Mitarbeiterkarte wird dabei mit einem **PIN** oder alternativ mit der **biometrischen Anmeldung** gesichert.

Integration Mobilfunk Dongle

Der Mobilfunk Dongles **PLAC90220** wurde integriert und kann genutzt werden. Mit diesem ist eine Benachrichtigung (aktuell **E-Mail & Push**) und **Fernzugriff** auf die Anlage möglich, wenn die Netzwerkschnittstelle ausfällt (keine Verbindung zum Router).

Freischaltung Englische Sprache

Ab der neuen Version ist die Englische Sprache nun für alle Geräte aktiv, die Englisch oder eine andere Sprache als Deutsch aktiviert haben.

Logbucheintrag für Updates

Ab dieser Version wird bei Updates ein jeweiliger Logeintrag hinterlegt.

Anzeige Firmwareversion im Portal

Ab der neuen Version werden alle Versionen und Dienste mit der aktuellen Version ins Portal gemeldet. Unter den Gerätedetails wurde hierfür der Reiter „Version“ ergänzt.

Änderung der Benutzerdaten

Der Authentifizierungscode kann nun unter „Zutrittskontrolle“ eingestellt werden. Unter den erweiterten Einstellungen wurden persönliche Angaben zum Benutzer entfernt.

Biometrische Anmeldung Nutzer

Die Biometrische Anmeldung ist nicht mehr direkt mit der automatischen Anmeldung einer Anlage verknüpft. Nutzer können somit nun für verschiedene Anlagen die biometrische Anmeldung nutzen.

Automatisches setzen des Besitzer Tag als Fallback-Tag

Der Tag des Besitzers wird nun automatisch als Fallback-Tag für alle bereits eingelernten wAppLoxx Zylinder gesetzt

Anpassung der erweiterten Z-Wave Funktionen

In der Z-Wave Erweiterung werden die jeweiligen Funktionen besser beschrieben. Ein vollständiges Zurücksetzen des Z-Wave Funkmoduls ist nun nur noch über eine doppelte Bestätigung möglich.

Anzeige Firmware von Z-Wave Komponenten

In den erweiterten Einstellungen von Z-Wave Komponenten ist nun die vorhanden Firmware-Version der Z-Wave Komponente ersichtlich. Für bereits installierte Geräte gilt, dass die Firmware erst nach dem Aus- und wieder Einlernen sichtbar ist.

Aufwachintervall Z-Wave Komponenten

Das Aufwachintervall wird nun gemäß Standardwert initial korrekt gesetzt.

Swipe Funktion im Browser Client deaktiviert

Die Möglichkeit mit einer Swipe-Bewegung Fenster im Browser Client zu wechseln wurde entfernt.

Zurücksetzen des Besitzerpasswortes ohne Besitzername möglich

Beim Zurücksetzen des Besitzerpassworts über den Besitzer-QR Code wird nun automatisch der Besitzername gefüllt.

Bug fixes

Export Ereignisliste

Der Export der Ereignisliste funktioniert nun wieder korrekt als CSV Datei mit allen benötigten Parametern

Benachrichtigung bei Perimeter Warnung und Aktivierungsstörung

Die Push- und oder Emailbenachrichtigung bei der Perimeter Warnung oder der Aktivierungsstörung funktioniert nun wieder korrekt.

Medizinischer Alarm – Automationen

Der Medizinische Alarm kann nun in im WENN-Teil in einer Automation ausgewählt werden

Ausgangsverzögerung bei letzter Tür

Die Ausgangsverzögerung wird nun korrekt beendet, nachdem durch die „letzte Tür“ die Anlage aktiviert wurde.

Flimmern beim Anmeldeversuch iOS

Beim Anmeldeversuch über die iOS App kommt es nun nicht mehr zu dem sporadischen Flimmern.

Anlage hängt sich im laufenden Betrieb auf

Ein Shutdown Befehl, der auf einem nicht genutzten GPIO vorhanden war, wurde entfernt, um ein versehentliches Auslösen des PINs durch eine Spannungsschwankung zu verhindern

Zentrale bleibt im WLAN-Setup Prozess hängen

Ein Timeout für den WLAN-Setup Prozess wurde eingeführt, sodass es nicht mehr dazu kommen kann, dass die Anlage den Prozess nicht beendet und somit die korrekte LED-Anzeige und die Sprachausgabe verhindert.

Zentrale führte Update nicht korrekt durch

Ein verbesserter Updatemanager sorgt nun dafür, dass die Updates stets korrekt bewertet und somit auch durchgeführt werden.

Automationen können während aktivem Wartungsmodus die Anlage scharf schalten

Wird nun verhindert

Netzkomponenten mit vermehrten Supervisionsmeldungen

Die Zeit, die eine Netzkomponente für eine Supervisionsmeldung nicht erreichbar sein muss, wurde von 30 Sekunden auf 90 Sekunden erhöht.

Doppelte Rückmeldung bei unterbrochener Remote-Server Verbindung

Wurde korrigiert

Mehrfache Akkustörungen

Bei der Entladung kommt es aufgrund von Messschwankungen zu wiederholten Stromversorgungswarnungen. Die Schwellwerte wurden angepasst auf 10% (Störung liegt an) und 35% (Störung wird aufgehoben).



Security Tech Germany

NEXELLO SICHERHEITSSYSTEM

RELEASE NOTES

28. Jun 2021 | Systemupdate 1.2

Server Version 4.0.4 | App Client Version 3.0.12 | Browser Client Version 3.0.11 | Updatemanager: 1.9 | Z/IP Gateway: 7.14.04

Version Log

Server Version 4.0.3 > 4.0.4

App Client Version 3.0.11 > 3.0.12

Bug fixes

Supervision / Kein Signal Meldung

Eine fehlerhafte Annahme der Zentrale wurde korrigiert, die bei längerem Ausbleiben (mehr als 3 Tage) von **Events** (z.B. Öffnungsmelder „offen / geschlossen“) fälschlicherweise angenommen hat, dass die Komponente nicht mehr verfügbar ist.

Update wird nicht fortgesetzt

Falls das initiale Update abgebrochen wurde (Anlage wurde währenddessen spannungsfrei geschaltet), hat die Android App das Update beim Login-Versuch nicht fortgesetzt. Dies wurde korrigiert.



Security Tech Germany

NEXELLO SICHERHEITSSYSTEM

RELEASE NOTES

04. Mai 2021 | Systemupdate 1.1

Server Version 4.0.3 | App & Browser Client Version 3.0.11 | Updatemanager: 1.9 | Z/IP Gateway: 7.14.04

Version Log

Server Version 4.0.2 > 4.0.3

Client Version 3.0.10 > 3.0.11

Updatemanager 1.8 > 1.9

Changes

Update der englischen Appversion

Strings für englische App-Version wurden aktualisiert

Änderung im Startverhalten bei Erstinstallation

Um Lizenzprobleme zu verhindern wurde die Zeitabfrage vor den Updateprozess gestellt

Bug fixes

Z-Wave Funkmodul startet nach Updateprozess nicht

Teilweise wurde nach einem Updateprozess der Zentrale das Z-Wave Funkmodul nicht korrekt gestartet. Dies wird nun sichergestellt.

Diverse String Anpassungen

Teilweise falsch beschriebene Punkte wurden entsprechend angepasst

Verbesserte Wiederaufnahme von abgebrochenen Updates

- In die Anlagensoftware wurde ein Mechanismus integriert, welcher ein nicht komplett durchgeführtes Update erkennt und das Update wiederaufnimmt.
- Ein abgebrochenes Update wird nun auch Appseitig neu angestoßen.